

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 L550、L555 無法傳真接收的排除方式


步驟 1、請先以獨立專線連接至印表機後方「LINE」的電話孔，避免透過總機系統及節費器使用。

與電話裝置共用線路


- 1 將電話線從電話壁式插孔連接至 LINE 連接埠。

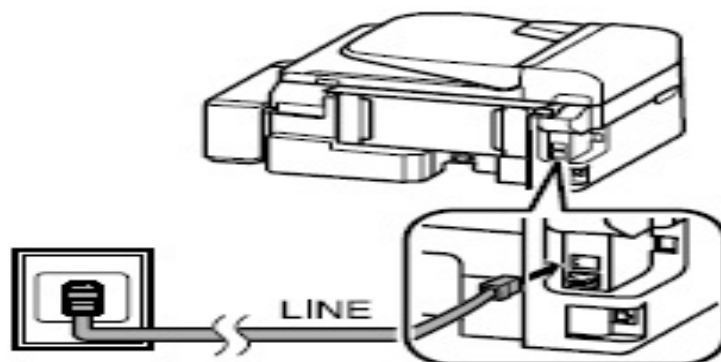

- 2 移除護蓋。

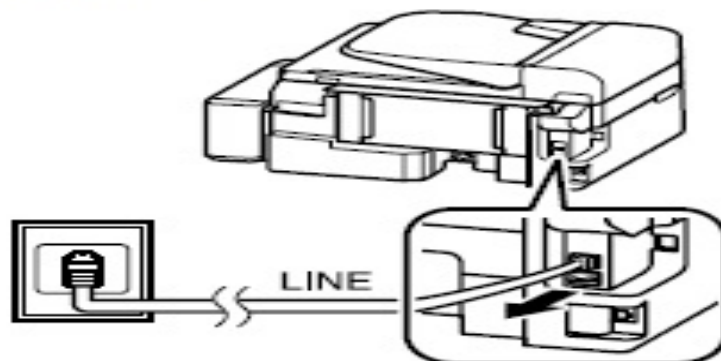

- 3 將電話或答錄機連接至 EXT. 連接埠。

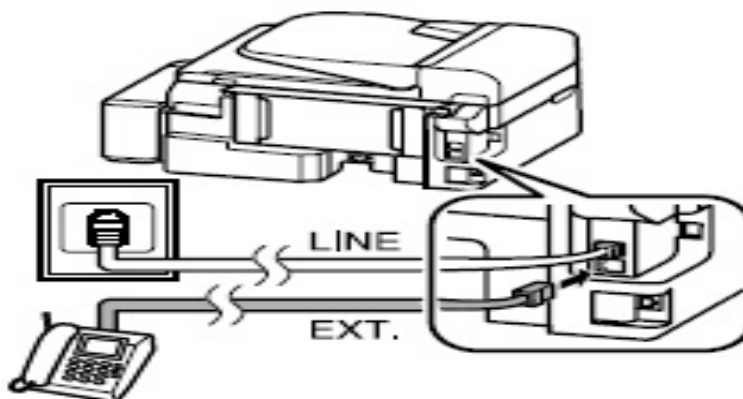

步驟 2、切換至「傳真模式」，按「選單」鍵。



步驟 3、按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳真設定」，按「OK」鍵。



步驟 4、進入「傳真設定」選單，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳輸」，按「OK」鍵。



步驟 5、進入「傳輸」選單，按「▲」或「▼」鍵，選擇「2.ECM」，預設為開啟，按「OK」鍵，按「▼」鍵，選擇「關閉」，按「OK」鍵。



步驟 6、按「▲」或「▼」鍵，選擇「3.傳真速度」，預設為一般(14,400bps)，按「OK」鍵，按「▼」鍵，選擇「慢(9,600bps)」，按「OK」鍵。
設定完成後，請將印表機電源重新啟動。

