

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：相片複合機 Epson Expression Premium XP-721 加入新增的電腦裝置與印表機 Wi-Fi 連線  
(非第一次安裝 Wi-Fi)


步驟 1、放入光碟執行驅動安裝，選擇「執行 InstallNavi.exe」。




步驟 2、進入驅動安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，再按下「下一步」。

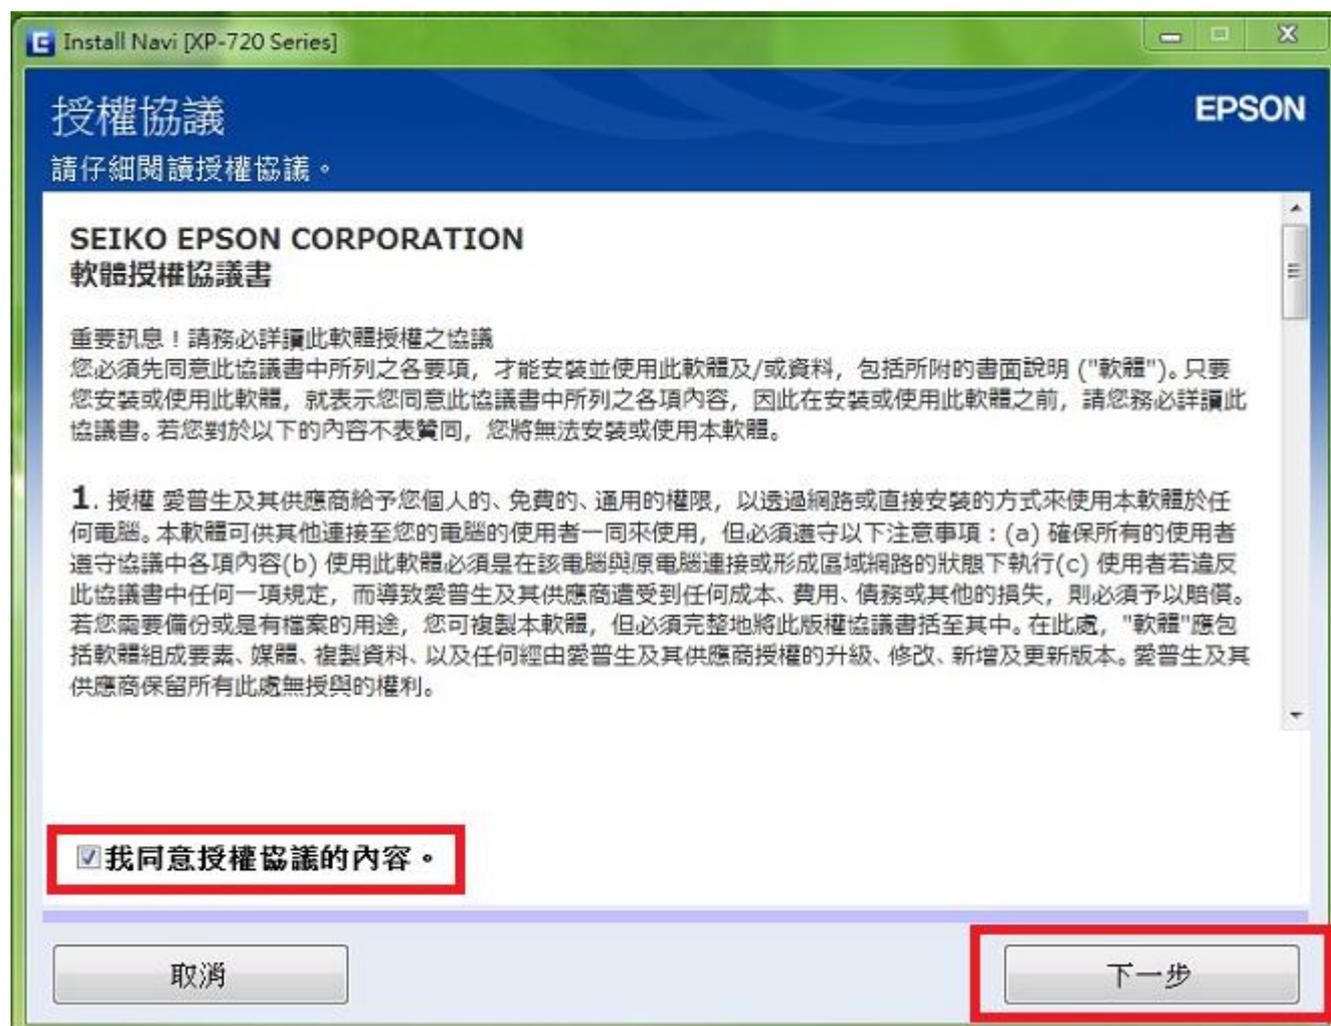


步驟 3、出現軟體安裝選項，請勾選「產品狀態間是與自動更新」後，再按下「下一步」。

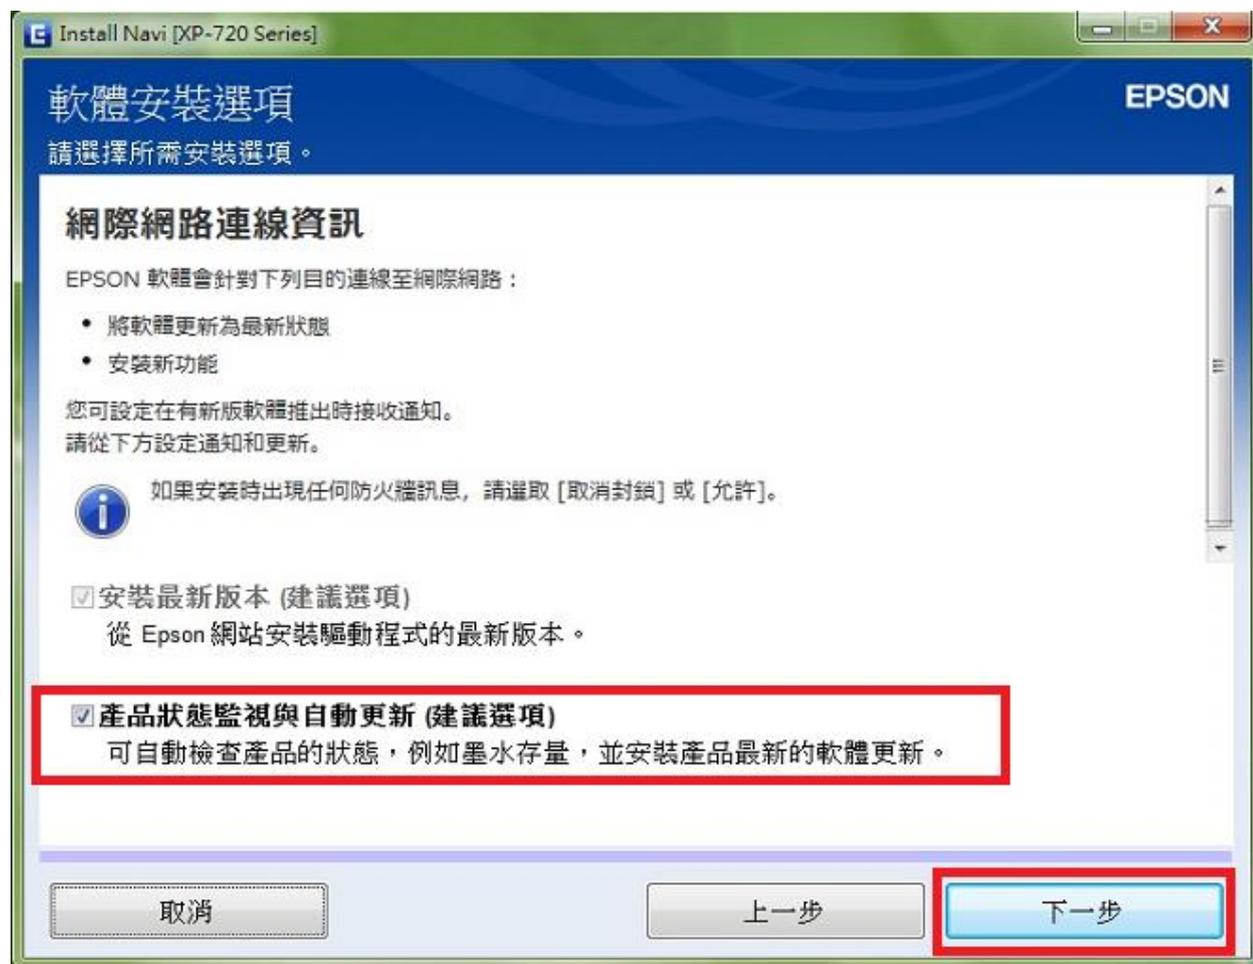


步驟 4、此時驅動會開始準備安裝。


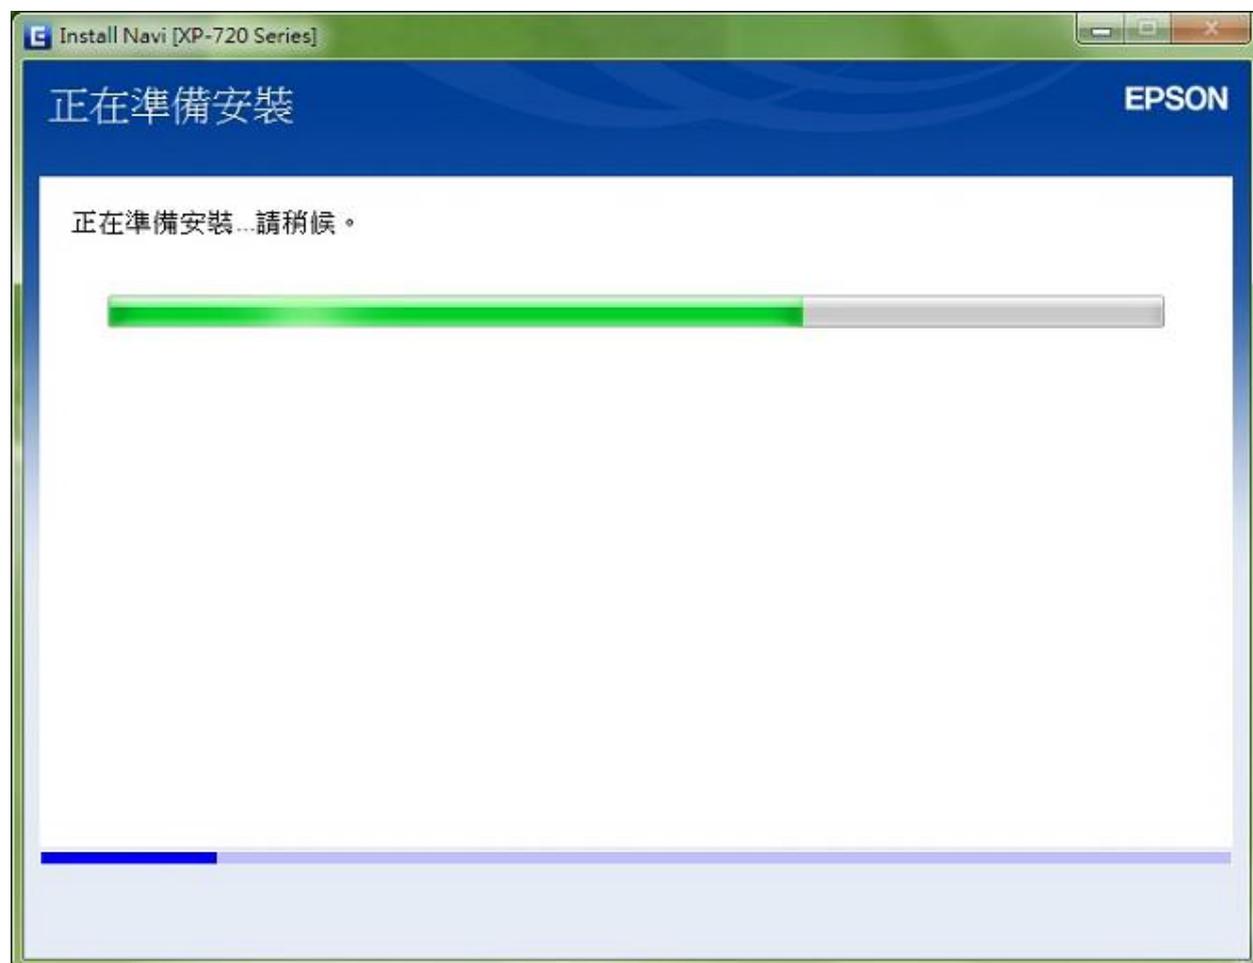


步驟 5、進入下個畫面選擇「否：印表機已在使用中，允許這部電腦進行列印」後，在下方產品中會搜尋到已設定完成的網路印表機 XP-720，選取後再按下「下一步」。

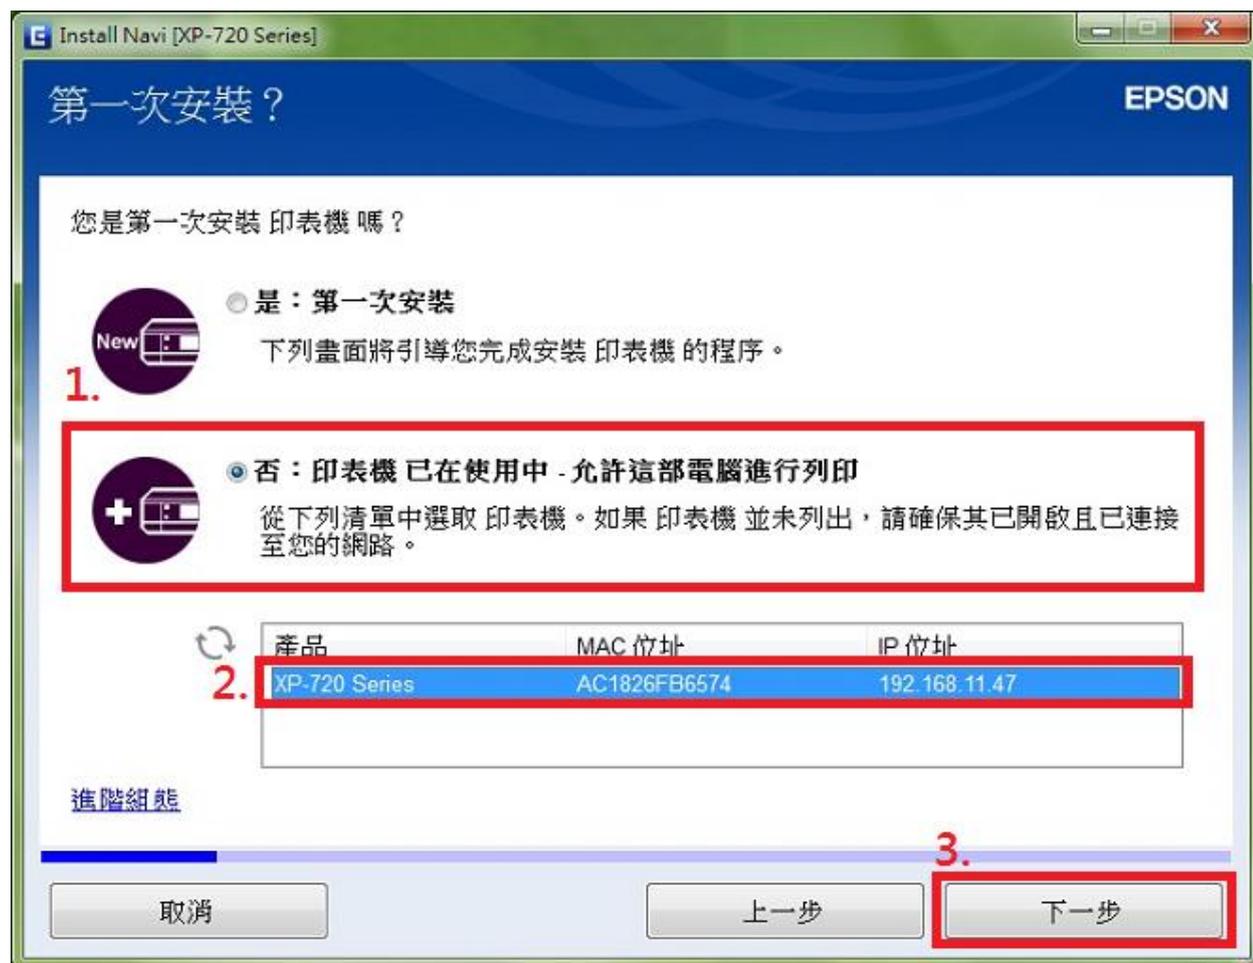


步驟 6、之後驅動畫面會開始下載軟體並安裝驅動程式。

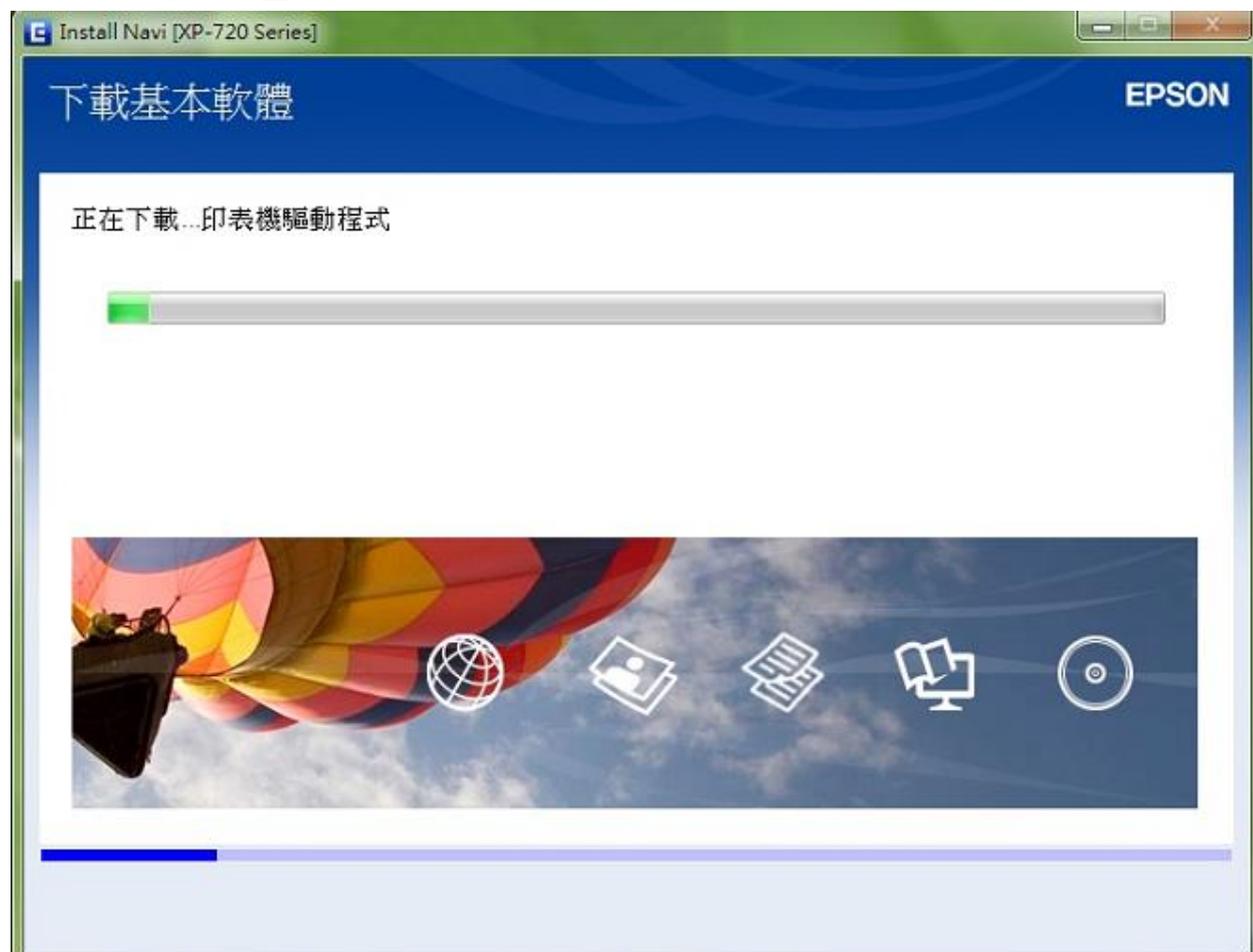


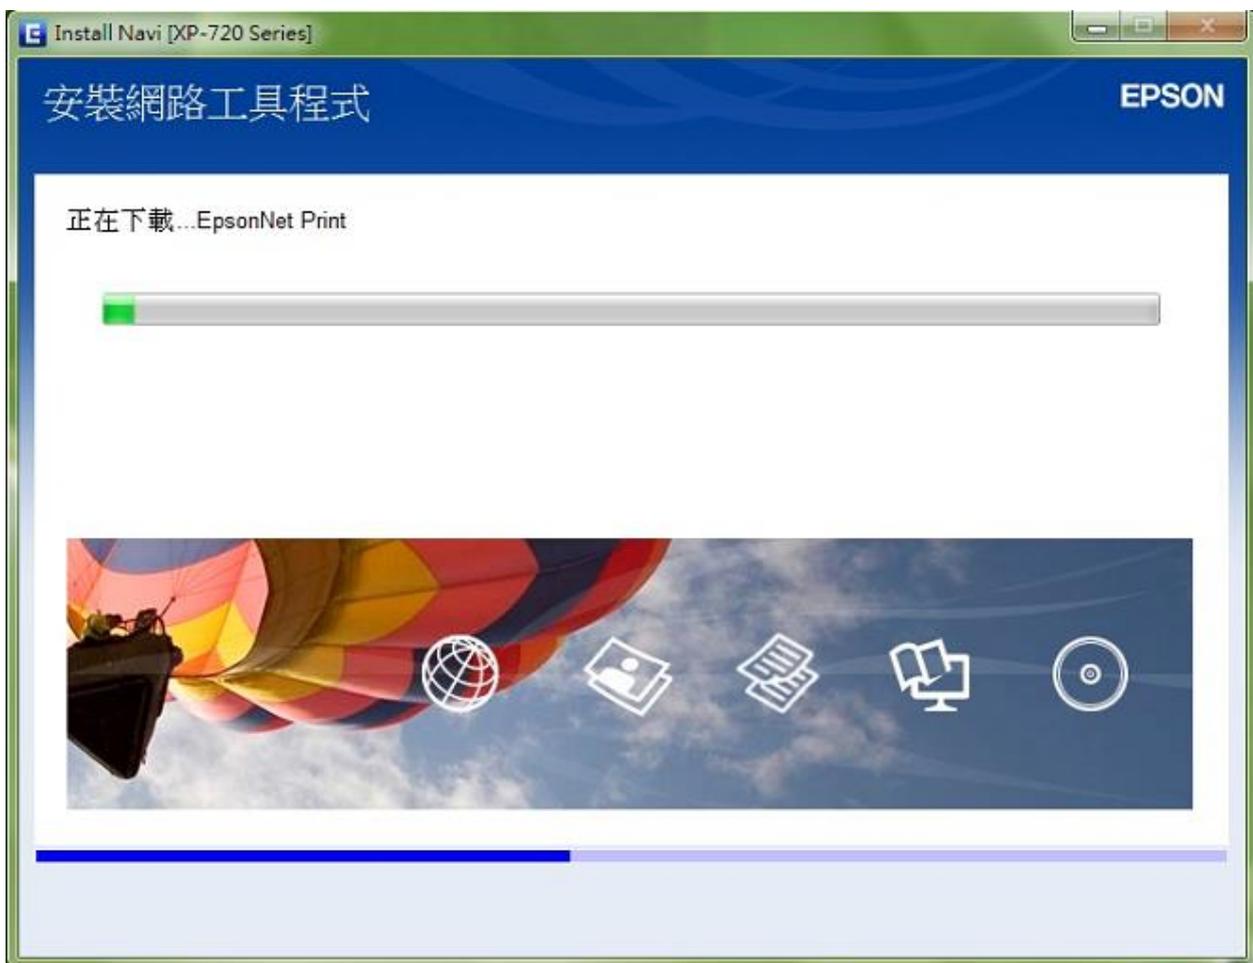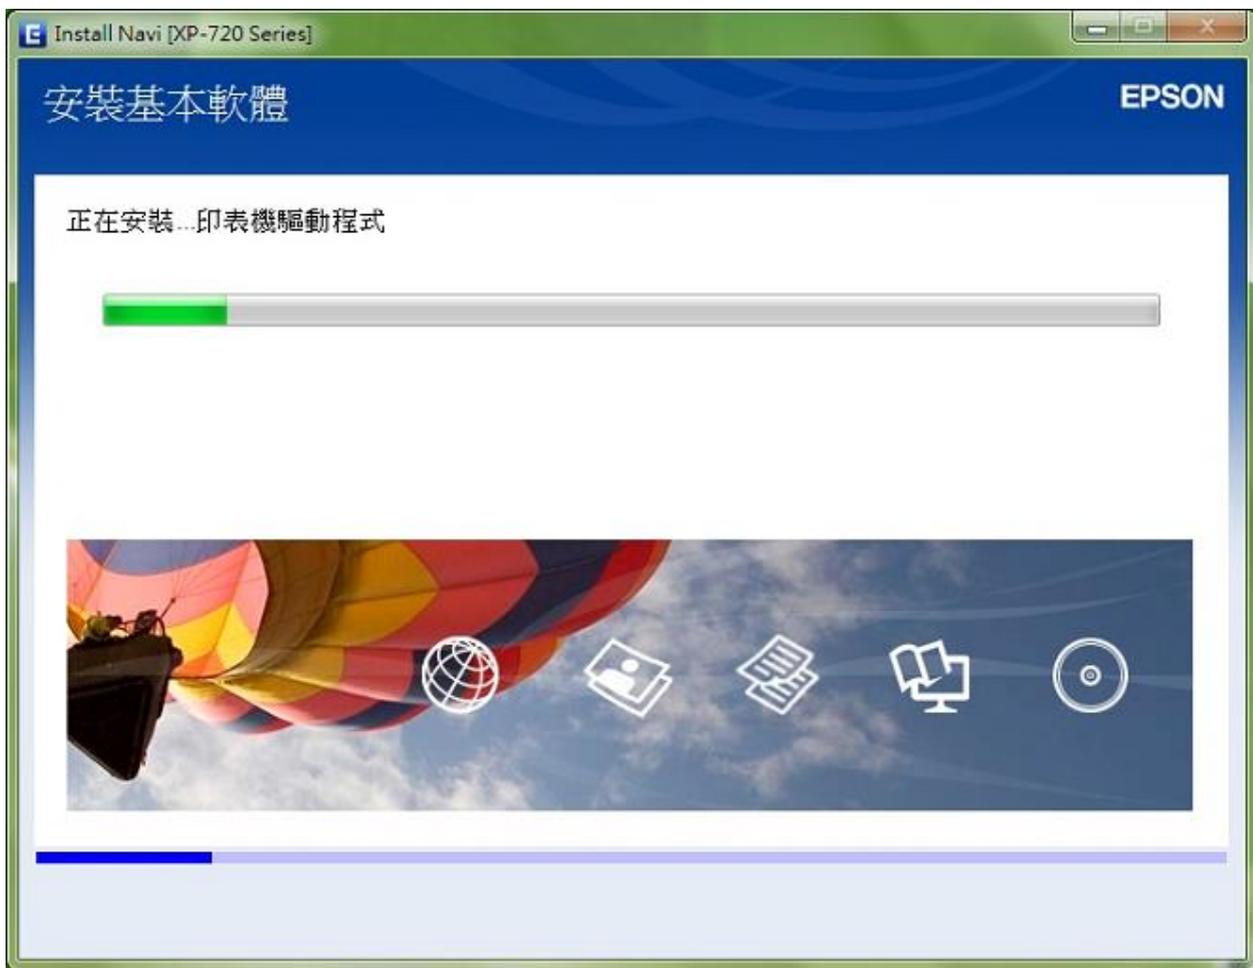

步驟 7、安裝完驅動程式及軟體後，畫面會開始搜尋已設定完成的網路印表機。

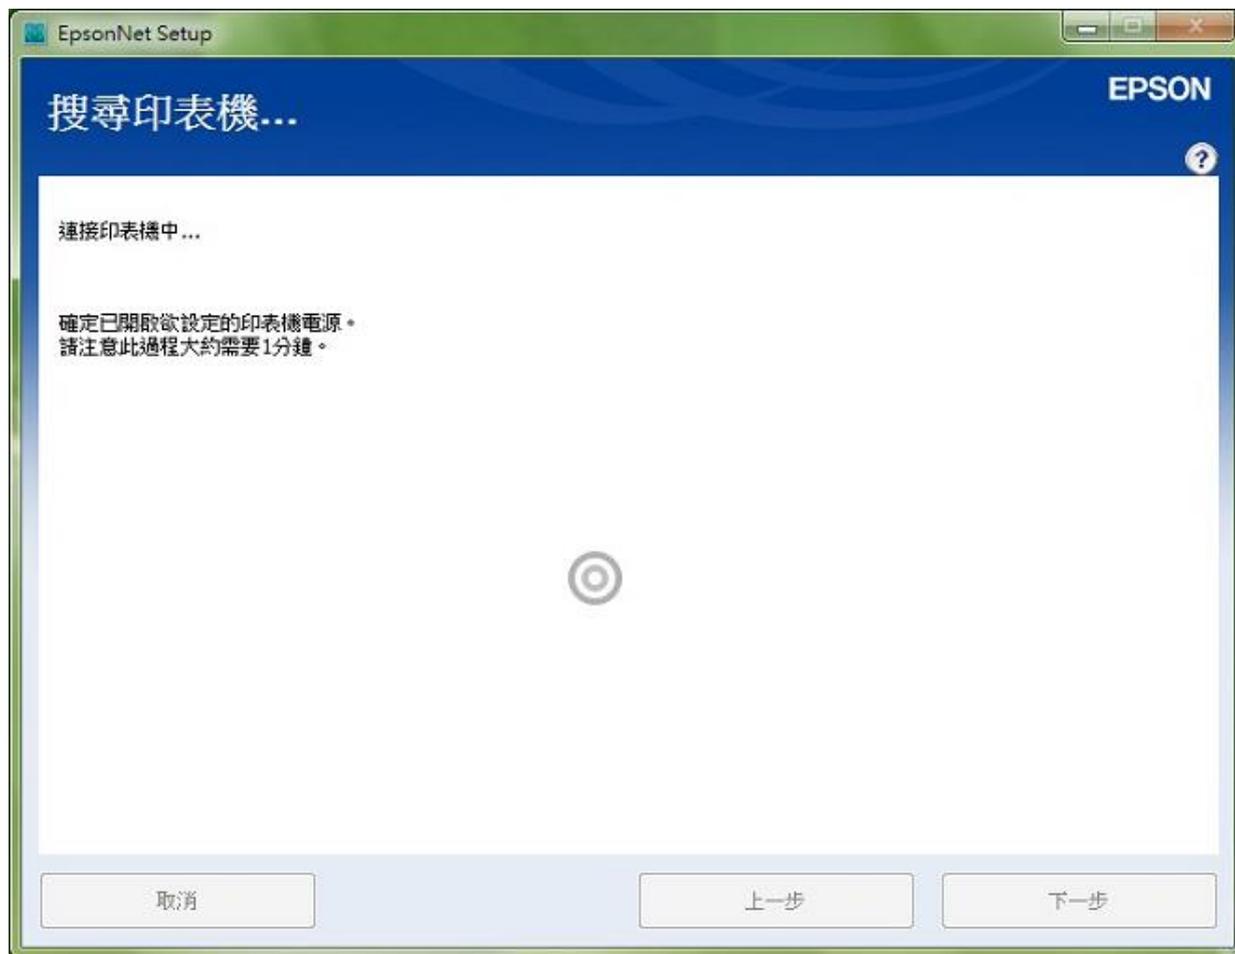


步驟 8、搜尋完成後，驅動程式也同時設定完成並顯示印表機 MAC 位址。

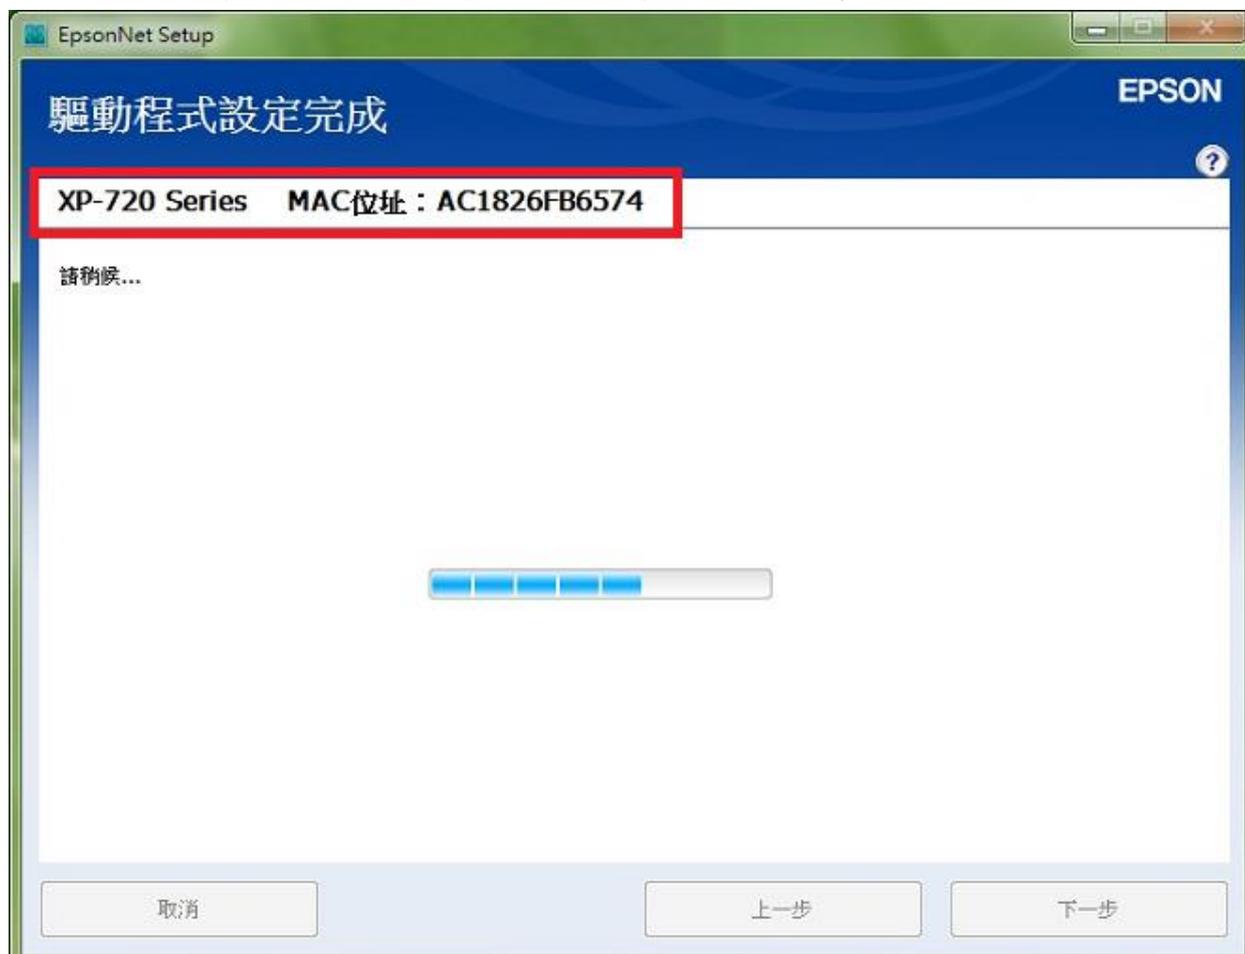


步驟 9、驅動設定完成後，畫面會出現「IP 位址設定」表示已抓到網路印表機並已設定完成，再按「下一步」。



步驟 10、畫面安裝完成後，選擇「列印測試頁面」，確認有列印動作再選擇「下一步」。

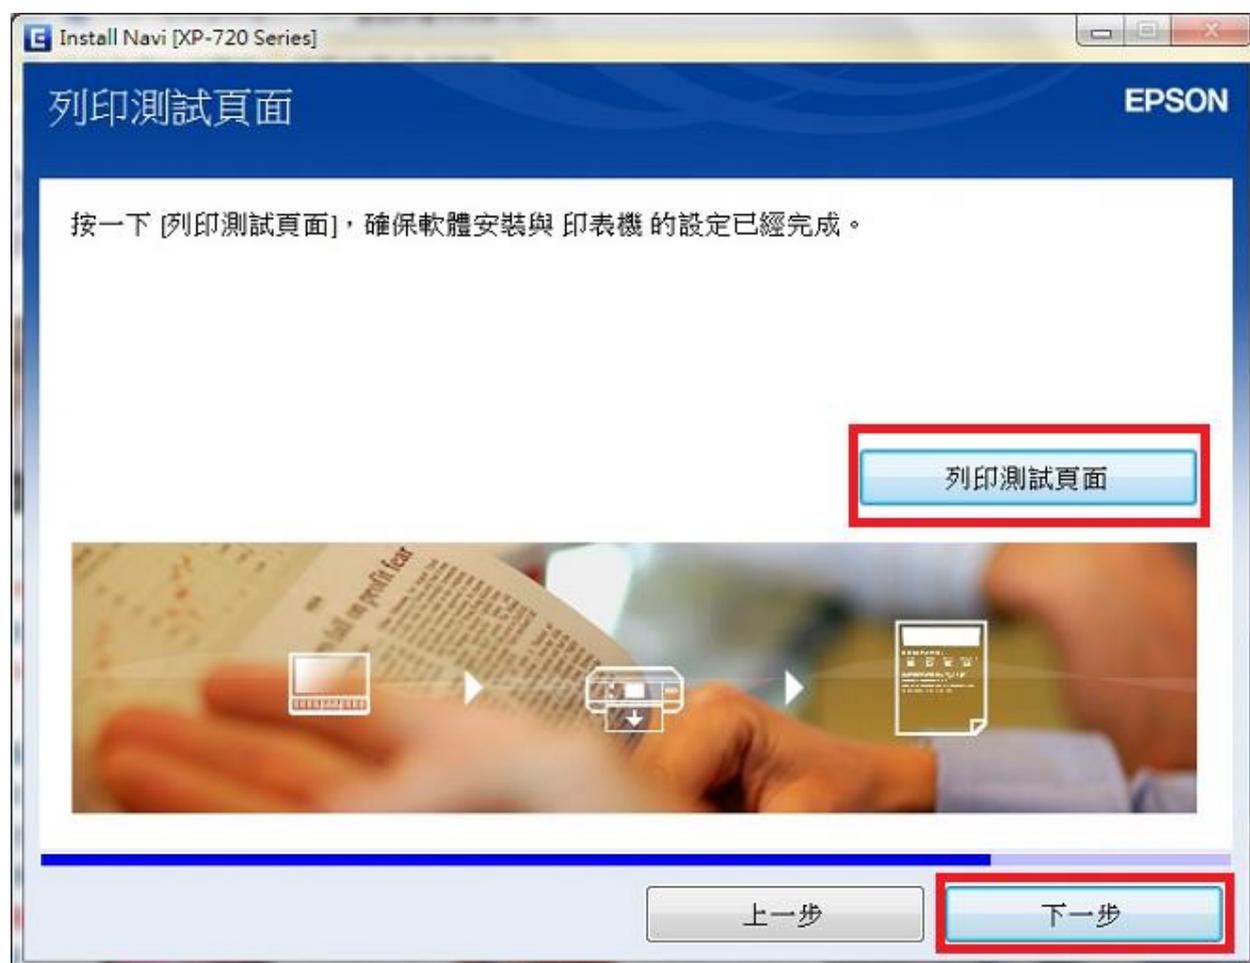

步驟 11、連線設定和安裝完成後，直接選擇完成即可。

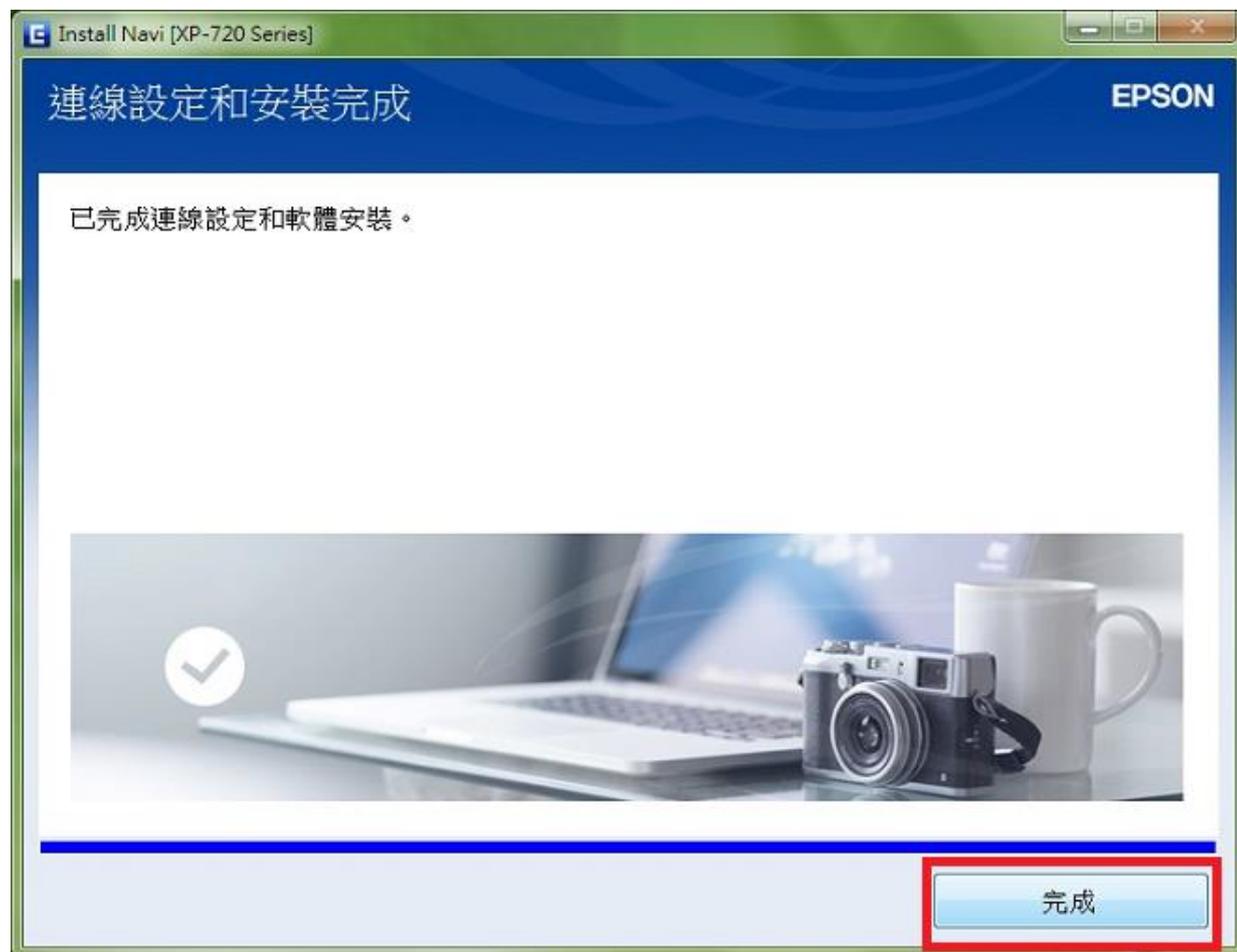



# Windows 印表機測試頁

恭喜!

如果您可以讀取這個資訊，表示您已正確地安裝 EPSON XP-225 Series 於 JARRY-PC 上。

下列資訊是有關您的印表機驅動程式和連接埠設定值的描述。

提交時間: 上午 11:59:30 2014/8/27  
電腦名稱: JARRY-PC  
印表機名稱: XP-225 Series(網路)  
印表機型號: EPSON XP-225 Series  
色彩支援: 支援  
連接埠名稱: EP8A201A:XP-225 SERIES  
資料格式: RAW  
共用名稱:  
驅動程式名稱: E\_TMAINFE.DLL  
資料檔: E\_TVIFNFE.VIF  
設定檔: E\_TUICNFE.DLL  
驅動程式版本: 2.00  
環境: Windows NT x86  
監視器: EPSON XP-225 Series 32MonitorBE

驅動程式所用的額外檔案:

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TDSPNFE.DLL (0.3.0.15)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TJBCNFE.DLL (0.3.0.9)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TUMRNFE.DLL (0.3.0.14)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TB301NFE.BIN  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCONNFE.DLL (4.4.4.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TAUDNFE.DLL (0.3.0.6)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TREDNFE.DLL (0.3.0.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_JATO46.EXE (1.1.4.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TTSNFE.EXE (1.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TTSNFE.DAT  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TUIRNFE.DLL (1.0.13.32)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TUI1NFE.DLL (1.0.13.29)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TUIPNFE.DLL (0.1.0.8)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCXNFA.CFX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCXNFE.CFX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCXNFE.USX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCXNFE.DCX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TCF0NFE.DEV  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TGRCNFE.DLL (0.3.0.4)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TPRUNFE.DLL (0.3.2.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TPRENFE.EXE (0.3.2.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TLMWNFE.DLL (1.0.2.12)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TLC1NFE.LMC  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TLC2NFE.LMC  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TDHRNFE.DLL (1.0.0.16)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TDHNFE.DLL (1.0.0.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_THLPVNFE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_THLMPNFE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TPLWNFE.DLL (0.3.0.13)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TJACNFE.EXE (1.3.1.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TJARNFE.DLL (1.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TJAHNFE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TBILNFE.DLL (0.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_VEPSET32.DLL (4.0.1.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_VEPDI2X86.DLL (1.0.2.9)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_THMONFE.DLL (6.7.3.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TMW0NFE.DLL (3.4.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_THTONFE.DLL (2.1.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_TSR0NFE.DLL (6.0.3)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E\_THITNFE.DLL (11.9.1 built by WinDDK)

## 列印測試頁完成